

Montage- und Betriebsanleitung

COS KIT / S1

Optionsmodul

Original Betriebsanleitung

Hand in hand for tomorrow

Impressum

Urheberrecht:

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Urheber ist die SCHUNK SE & Co. KG.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen:

Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen sind uns vorbehalten.

Dokumentenummer: 1626776

Auflage: 01.00 | 02.06.2025 | de

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie unseren Produkten und unserem Familienunternehmen als führendem
Technologieausrüster für Roboter und Produktionsmaschinen vertrauen.

Unser Team steht Ihnen bei Fragen rund um dieses Produkt und weiteren Lösungen jederzeit
zur Verfügung. Fragen Sie uns und fordern Sie uns heraus. Wir lösen Ihre Aufgabe!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SCHUNK-Team

Customer Management

Tel. +49-7133-103-2503

Fax +49-7133-103-2189

cmg@de.schunk.com



Betriebsanleitung bitte vollständig lesen und produktnah aufbewahren.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein.....	5
1.1 Zu dieser Anleitung.....	5
1.1.1 Darstellung der Warnhinweise	5
1.1.2 Begriffsdefinition	6
1.1.3 Symboldefinition	6
1.1.4 Mitgeltende Unterlagen	6
1.1.5 Baugrößen.....	6
1.2 Gewährleistung	7
1.3 Lieferumfang.....	7
2 Grundlegende Sicherheitshinweise	8
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.2 Bauliche Veränderungen.....	8
2.3 Ersatzteile	8
2.4 Umgebungs- und Einsatzbedingungen	9
2.5 Personalqualifikation.....	9
2.6 Persönliche Schutzausrüstung	10
2.7 Hinweise zum sicheren Betrieb	10
2.8 Transport.....	11
2.9 Störungen	11
2.10 Entsorgung	11
2.11 Grundsätzliche Gefahren	12
2.11.1 Schutz bei Handhabung und Montage	12
2.11.2 Schutz bei Inbetriebnahme und Betrieb	12
2.11.3 Schutz vor gefährlichen Bewegungen	13
2.11.4 Schutz vor Stromschlag.....	13
2.12 Hinweise auf besondere Gefahren	14
3 Technische Daten	16
3.1 Typenschild.....	16
3.2 Basisdaten.....	16
3.3 Umgebungs- und Einsatzbedingungen	17
4 Aufbau und Beschreibung	18
4.1 Aufbau.....	18
4.2 Beschreibung	18
5 Optionsmodul zusammenbauen	19
5.1 Adapter COS R-A zusammenbauen	19
5.2 Kopf COS R-K zusammenbauen.....	20
5.3 Adapter COS K-A zusammenbauen	21

5.4 Kopf COS K-K zusammenbauen.....	23
5.5 Adapter COS MT-S1-A zusammenbauen.....	24
5.6 Kopf COS MT-S1-K zusammenbauen.....	25
6 Optionsmodul montieren	27
6.1 COS R-KIT/S1 montieren.....	28
6.2 COS K-KIT/S1 montieren.....	29
6.3 COS MT-S1 montieren.....	30
7 Fehlerbehebung.....	31
7.1 Elektrische Signale werden nicht übertragen.....	31
8 Wartung	32
8.1 Hinweise.....	32
8.2 Wartungsintervalle.....	32
8.3 Optionsmodul reinigen.....	33
8.4 V-Ring-Dichtung an Kopf wechseln.....	34
9 Demontage und Entsorgung.....	35
10 Konformitätsbescheinigung	36
11 Information zur RoHS-Richtlinie, REACH-Verordnung und zu besonders besorgniserregenden Inhaltsstoffen (SVHC).....	37

1 Allgemein

1.1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für einen sicheren und sachgerechten Gebrauch des Produkts.

Die Anleitung ist integraler Bestandteil des Produkts und muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Vor dem Beginn aller Arbeiten muss das Personal diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Voraussetzung für ein sicheres Arbeiten ist das Beachten aller Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Neben dieser Anleitung gelten die aufgeführten Dokumente unter ▶ 1.1.4 [6].

HINWEIS: Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

1.1.1 Darstellung der Warnhinweise

Zur Verdeutlichung von Gefahren werden in den Warnhinweisen folgende Signalworte und Symbole verwendet.



⚠ GEFAHR

Gefahren für Personen!

Nichtbeachtung führt sicher zu irreversiblen Verletzungen bis hin zum Tod.



⚠ WARNUNG

Gefahren für Personen!

Nichtbeachtung kann zu irreversiblen Verletzungen bis hin zum Tod führen.



⚠ VORSICHT

Gefahren für Personen!

Nichtbeachtung kann zu leichten Verletzungen führen.

⚠ ACHTUNG

Sachschaden!

Informationen zur Vermeidung von Sachschäden.

1.1.2 Begriffsdefinition

"Produkt" ersetzt in dieser Anleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

1.1.3 Symboldefinition

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

■ Voraussetzung einer Handlung

1. Handlungsschritt 1

2. Handlungsschritt 2

⇒ Zwischenergebnis

⇒ Endergebnis

▶ 1.1.3 [] 6]: Kapitelnummer und [Seitenzahl] in Querverweisen

1.1.4 Mitgeltende Unterlagen

- Allgemeine Geschäftsbedingungen *
- Montage- und Betriebsanleitung des SCHUNK Werkzeugwechslers *
- Katalogdatenblatt des gekauften Produkts *

Die mit Stern (*) gekennzeichneten Unterlagen können unter [schunk.com/downloads](https://www.schunk.com/downloads) heruntergeladen werden.

1.1.5 Baugrößen

Diese Anleitung gilt für folgende Baugrößen:

- COS R19-KIT-K
- COS R19-KIT-A
- COS REP10-KIT-K
- COS REP10-KIT-A
- COS K19-KIT-K
- COS K19-KIT-A
- COS K19S1-K
- COS K19S1-A
- COS K26S1-A
- COS R19S1-K
- COS R19S1-A
- COS R32S1-A
- COS MT8S1-A
- COS MT8S1-K
- COS MT14S1-A
- COS MT14S1-K

1.2 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Lieferdatum Werk bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter folgenden Bedingungen:

- Beachten der vorgeschriebenen Wartungs- und Schmierintervalle
- Beachten der Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Werkstückberührende Teile und Verschleißteile sowie Schäden, die durch unsachgemäße Installation und Handhabung entstehen, sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

1.3 Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Optionsmodul in der bestellten Baugröße
- Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)
- Beipack COS KIT
Inhalt: Kabelverschraubung, Verschlusschraube, Anbaumodul
- Beipack Normteile
Inhalt: Befestigungsschrauben, ggf. Gewindestift
- Beipack Dichtsatz
Inhalt: Dichtungen

Baugröße	Ident.-Nr. des Beipacks		
	"KIT"	"Normteile"	"Dichtsatz"
R19-KIT-K	1617703	1617706	1617710
R19-KIT-A	1617703	1617704	1617705
REP10-KIT-K	1617703	1625702	1617710
REP10-KIT-A	1617703	1625700	1617705
K19-KIT-K	1617703	1617717	1617718
K19-KIT-A	1617703	1617714	1617716
K19S1-K	-	1617717	1617718
K19S1-A	-	1617714	1617716
K26S1-A	-	1625727	1625728
R19S1-K	-	1617706	1617710
R19S1-A	-	1617704	1617705
R32S1-A	-	1625725	1617705
MT8S1-K	-	1617734	1617735
MT8S1-A	-	1617730	1617731
MT14S1-K	-	1625723	1617735
MT14S1-A	-	1625722	1617731

Tab.: Ident.-Nr. des Beipacks

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Optionsmodule dienen zum Übertragen elektrischer Spannungen und Ströme von einer Maschine/Anlage zu einem Handhabungsgerät/Werkzeug.

- Das Produkt ist zum Einbau in eine Maschine/Anlage bestimmt. Die für die Maschine/Anlage zutreffenden Richtlinien müssen beachtet und eingehalten werden.
- Das Produkt darf ausschließlich im Rahmen seiner technischen Daten verwendet werden, ▶ 3 [16].
- Das Produkt ist für industrielle und industriennahe Anwendungen bestimmt. Der Einsatz außerhalb geschlossener Räume ist nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen gegen Freibewitterung zulässig. Das Produkt ist nicht für den Einsatz in salzhaltiger Luft geeignet.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten aller Angaben in dieser Anleitung.

Risikobeurteilung

- **Wichtige Hinweise:**
 - Der Betreiber muss eine Risikobeurteilung durchführen, um Gefahren z. B. beim Verdrahten des Optionsmoduls eigenständig zu erkennen und zu bewerten.
 - Der Betreiber muss geeignete Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen und sicher stellen, dass alle relevanten Normen, Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.

Fehlanwendung

- Niemals das Modul trennen oder koppeln, während ein Medium übertragen wird.

2.2 Bauliche Veränderungen

Durch Umbauten, Veränderungen und Nacharbeiten, z. B. zusätzliche Gewinde, Bohrungen, Sicherheitseinrichtungen, können Funktion oder Sicherheit beeinträchtigt oder Beschädigungen am Produkt verursacht werden.

2.3 Ersatzteile

Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile

Durch das Verwenden nicht zugelassener Ersatzteile können Gefahren für das Personal entstehen und Beschädigungen oder Fehlfunktionen am Produkt verursacht werden.

- Nur Originalersatzteile und von SCHUNK zugelassene Ersatzteile verwenden.

2.4 Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Anforderungen an die Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Durch falsche Umgebungs- und Einsatzbedingungen können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können und/oder die Lebensdauer des Produkts deutlich verringern.

- Sicherstellen, dass das Produkt nur im Rahmen seiner definierten Einsatzparameter verwendet wird, ► 3 [D 16].

2.5 Personalqualifikation

Unzureichende Qualifikation des Personals

Wenn nicht ausreichend qualifiziertes Personal Arbeiten an dem Produkt durchführt, können schwere Verletzungen und erheblicher Sachschaden verursacht werden.

- Alle Arbeiten durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Vor Arbeiten am Produkt muss das Personal die komplette Anleitung gelesen und verstanden haben.
- Landesspezifische Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise beachten.

Folgende Qualifikationen des Personals sind für die verschiedenen Tätigkeiten am Produkt notwendig:

Elektrofachkraft

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Fachpersonal

Das Fachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Unterwiesene Person

Die unterwiesene Person wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßen Verhalten unterrichtet.

Servicepersonal des Herstellers

Das Servicepersonal des Herstellers ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

2.6 Persönliche Schutzausrüstung

Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal vor Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen können.

- Beim Arbeiten an und mit dem Produkt die Arbeitsschutzbestimmungen beachten und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Gültige Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten.
- Bei scharfen Kanten, spitzen Ecken und rauen Oberflächen Schutzhandschuhe tragen.
- Bei heißen Oberflächen hitzebeständige Schutzhandschuhe tragen.
- Beim Umgang mit Gefahrstoffen Schutzhandschuhe und Schutzbrillen tragen.
- Bei bewegten Bauteilen eng anliegende Schutzkleidung und zusätzlich Haarnetz bei langen Haaren tragen.

2.7 Hinweise zum sicheren Betrieb

Unsachgemäße Arbeitsweise des Personals

Durch eine unsachgemäße Arbeitsweise können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können.

- Jede Arbeitsweise unterlassen, welche die Funktion und Betriebssicherheit des Produktes beeinträchtigen.
- Das Produkt bestimmungsgemäß verwenden.
- Die Sicherheits- und Montagehinweise beachten.
- Das Produkt keinen korrosiven Medien aussetzen. Ausgenommen sind Produkte für spezielle Umgebungsbedingungen.
- Auftretende Störungen umgehend beseitigen.
- Die Wartungs- und Pflegehinweise beachten.
- Gültige Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften für den Einsatzbereich des Produkts beachten.

2.8 Transport

Verhalten beim Transport

Durch unsachgemäßes Verhalten beim Transport können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen können.

- Bei Transport und Handhabung das Produkt gegen Herunterfallen sichern.
- Nicht unter schwebende Lasten treten.

2.9 Störungen

Verhalten bei Störungen

- Produkt sofort außer Betrieb nehmen und die Störung den zuständigen Stellen/Personen melden.
- Störung durch dafür ausgebildetes Personal beheben lassen.
- Produkt erst wieder in Betrieb nehmen, wenn die Störung behoben ist.
- Produkt nach einer Störung prüfen, ob die Funktionen des Produkts noch gegeben und keine erweiterten Gefahren entstanden sind.

2.10 Entsorgung

Verhalten beim Entsorgen

Durch unsachgemäßes Verhalten beim Entsorgen können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen, erheblichem Sachschaden und Umweltschaden führen können.

- Bestandteile des Produkts nach den örtlichen Vorschriften dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

2.11 Grundsätzliche Gefahren

Allgemein

- Sicherheitsabstände einhalten.
- Niemals Sicherheitseinrichtungen außer Funktion setzen.
- Vor der Inbetriebnahme des Produkts den Gefahrenbereich mit einer geeigneten Schutzmaßnahme absichern.
- Vor Montage-, Umbau-, Wartungs- und Einstellarbeiten die Energiezuführungen entfernen. Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.
- Wenn die Energieversorgung angeschlossen ist, keine Teile von Hand bewegen.
- Während des Betriebs nicht in die offene Mechanik und in den Bewegungsbereich des Produkts greifen.

2.11.1 Schutz bei Handhabung und Montage

Unsachgemäße Handhabung und Montage

Durch unsachgemäße Handhabung und Montage können Gefahren von dem Produkt ausgehen, die zu schweren Verletzungen und erheblichem Sachschaden führen können.

- Alle Arbeiten nur von dafür qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Produkt bei allen Arbeiten gegen versehentliches Betätigen sichern.
- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Geeignete Montage- und Transporteinrichtungen einsetzen und Vorkehrungen gegen Einklemmen und Quetschen treffen.

Unsachgemäßes Heben von Lasten

Herunterfallende Lasten können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Nicht unter oder in den Schwenkbereich von schwebenden Lasten treten.
- Lasten nur unter Aufsicht bewegen.
- Schwebende Lasten nicht unbeaufsichtigt lassen.

2.11.2 Schutz bei Inbetriebnahme und Betrieb

Herabfallende und herausschleudernde Bauteile

Herabfallende und herausschleudernde Bauteile können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Durch geeignete Maßnahmen den Gefahrenbereich absichern.
- Während des Betriebs den Gefahrenbereich nicht betreten.

2.11.3 Schutz vor gefährlichen Bewegungen

Unerwartete Bewegung

Ist noch Restenergie im System vorhanden, können beim Arbeiten am Produkt schwere Verletzungen verursacht werden.

- Energieversorgung abschalten, sicherstellen dass keine Restenergie mehr vorhanden ist und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Zur Abwendung von Gefahren kann nicht allein auf das Ansprechen der Überwachungsfunktionen vertraut werden. Bis zum Wirksamwerden der eingebauten Überwachungen muss von einer fehlerhaften Antriebsbewegung ausgegangen werden, deren Wirkung von der Steuerung und dem aktuellen Betriebszustand des Antriebs abhängt. Wartungs-, Umbau- und Anbauarbeiten außerhalb der durch den Bewegungsbereich gegebenen Gefahrenzone durchführen.
- Zur Vermeidung von Unfällen und/oder Sachschäden muss der Aufenthalt von Personen im Bewegungsbereich der Maschine eingeschränkt werden. Unbeabsichtigten Zugang für Personen in diesen Bereich durch technische Schutzmaßnahmen einschränken/verhindern. Schutzabdeckung und Schutzzaun müssen über eine ausreichende Festigkeit hinsichtlich der maximal möglichen Bewegungsenergie verfügen. NOT-HALT-Schalter müssen leicht zugänglich und schnell erreichbar sein. Vor Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage die Funktion des NOT-HALT-Systems überprüfen. Betrieb der Maschine bei Fehlfunktion dieser Schutzeinrichtung unterbinden.

2.11.4 Schutz vor Stromschlag

Arbeiten an elektrischer Ausrüstung

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zum Tod führen.

- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur Elektrofachkräfte gemäß den elektrotechnischen Regeln durchführen.
- Elektrische Leitungen sachgerecht verlegen, z. B. in einem Kabelkanal oder einer Kabelbrücke. Normen beachten.
- Vor dem Anschließen oder Trennen von elektrischen Leitungen die Spannungsversorgung abschalten und Leitungen auf Spannungsfreiheit prüfen. Spannungsversorgung gegen Wiedereinschalten sichern.
- Vor dem Einschalten des Produkts prüfen, ob der Schutzleiter an allen elektrischen Komponenten gemäß Anschlussplan korrekt angebracht ist.

- Prüfen, ob Abdeckungen und Schutzvorrichtungen gegen das Berühren von spannungsführenden Komponenten angebracht sind.
- Anschlussstellen des Produkts nicht berühren, wenn die Energieversorgung eingeschaltet ist.

Mögliche elektrostatische Energie

Bauteile oder Baugruppen können sich elektrostatisch aufladen. Beim Berühren kann die elektrostatische Entladung eine Schreckreaktion auslösen, die zu Verletzungen führen kann.

- Der Betreiber muss sicherstellen, dass nach einschlägigen Regeln alle Bauteile und Baugruppen in den örtlichen Potenzialausgleich einbezogen werden.
- Den Potenzialausgleich nach den einschlägigen Regeln durch eine Elektrofachkraft unter besonderer Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitsumgebungsbedingungen ausführen lassen.
- Die Wirksamkeit des Potenzialausgleichs durch regelmäßige Sicherheitsmessungen nachweisen lassen.

2.12 Hinweise auf besondere Gefahren



⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei Berührung spannungsführender Teile!

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten: Energieversorgung vom Stromnetz trennen und gegen versehentliches Einschalten sichern.
- Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal ausführen lassen.



⚠️ WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Durch hohe Betriebstemperaturen können sich Bauteile stark aufheizen. Hautkontakt mit heißen Oberflächen verursacht schwere Verbrennungen der Haut.

- Bei allen Arbeiten in der Nähe heißer Oberflächen grundsätzlich hitzebeständige Schutzhandschuhe tragen.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Oberflächen auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.



⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch herabfallende und herausschleudernde Gegenstände!

Während des Betriebs können herabfallende und herausschleudernde Gegenstände zu Verletzungen führen.

- Durch geeignete Maßnahmen den Gefahrenbereich absichern.



⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und spitze Ecken!

Scharfe Kanten und spitze Ecken können zu Schnittverletzungen führen.

- Geeignete Schutzausrüstung tragen.

ACHTUNG

Sachschaden durch Kurzschluss!


Ein Koppeln/Entkoppeln des Werkzeugwechslers bei eingeschalteter Spannung führt zum Kurzschluss im Optionsmodul. Das Produkt kann beschädigt und zerstört werden.

- Wechselkopf und Wechseladapter nur im spannungsfreien Zustand koppeln/entkoppeln.

3 Technische Daten

3.1 Typenschild

Das Typenschild ist im Bepack enthalten, ▶ 1.3 [7]

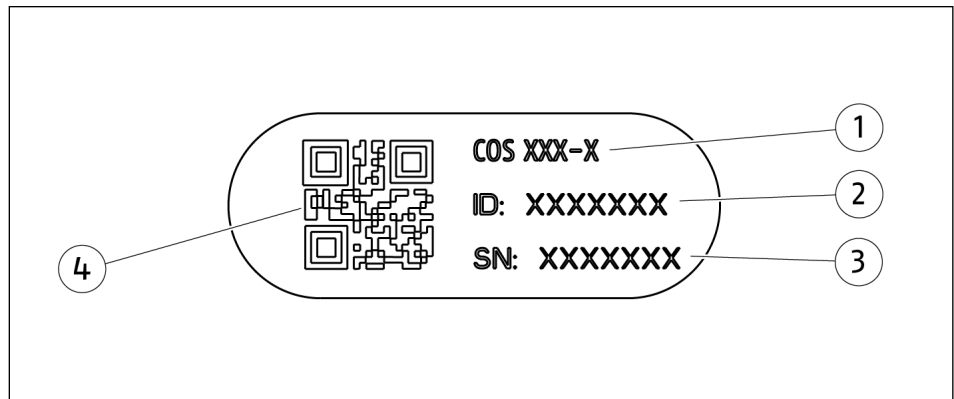

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Produktbezeichnung |
| 2 | Identnummer |
| 3 | Serialnummer |
| 4 | Data-Matrix-Code |

Code scannen oder Seriennummer im Web eingeben und weitere Produktinformationen erhalten: CAD-Daten, Katalogdatenblätter, Ersatzteilpakete, Softwareupdates u. v. m.

Weitere Informationen unter schunk.com/serialisierung

Für das Abscannen mit einem Mobiltelefon ist ggf. eine separate App erforderlich.

3.2 Basisdaten

Baugröße	Max. Gleichspannung [V]	Max. Wechselspannung [V]	Max. Stromstärke [A]	Empfohlener Litzendrahtquerschnitt [mm²]
R19-KIT	250	250	5	0.34
R19-S1	250	250	5	0.34
R32S1-A	250	250	3	0.34
REP10-KIT	250/700*	250/450	5	0.34/1.5*
K19-KIT	50	50	3	0.34
K19-S1	50	50	3	0.34
K26-S1-A	50	50	3	0.34
MT8-S1	700	450	20	4
MT14-S1	700	450	13	1.5

* 1. Wert: kleine Kontakte / 2. Wert: große Kontakte


3.3 Umgebungs- und Einsatzbedingungen

Bezeichnung	Wert
Umgebungstemperatur [°C]	
min.	+5
max.	+60
Schutzart IP im gekoppelten Zustand	65

Weitere technische Daten enthält das Katalogdatenblatt. Es gilt jeweils die letzte Fassung.

4 Aufbau und Beschreibung

4.1 Aufbau

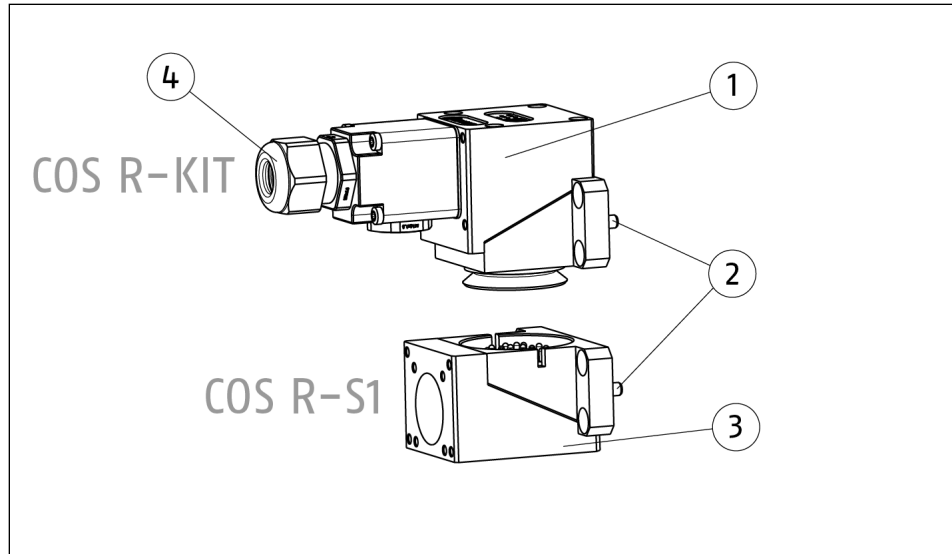

Elektrisches Optionsmodul, beispielhaft gezeigt an COS R-KIT/S1

- | | |
|---|---|
| 1 | COS KIT-K: Kopfseite, passend an den Wechselkopf |
| 2 | Befestigung an Kopf und Adapter des Werkzeugwechslers |
| 3 | COS S1-A: Adapterseite, passend an den Wechseladapter |
| 4 | Anbausatz für kundenspezifischen Kabelleitungen |


4.2 Beschreibung

Optionsmodul zur Übertragung elektrischer Signale.

Kundenspezifischer Anschluss der Leitungen an Pin-Block über KIT-Anbaumodul oder direkter Anschluss (S1)

5 Optionsmodul zusammenbauen

5.1 Adapter COS R-A zusammenbauen

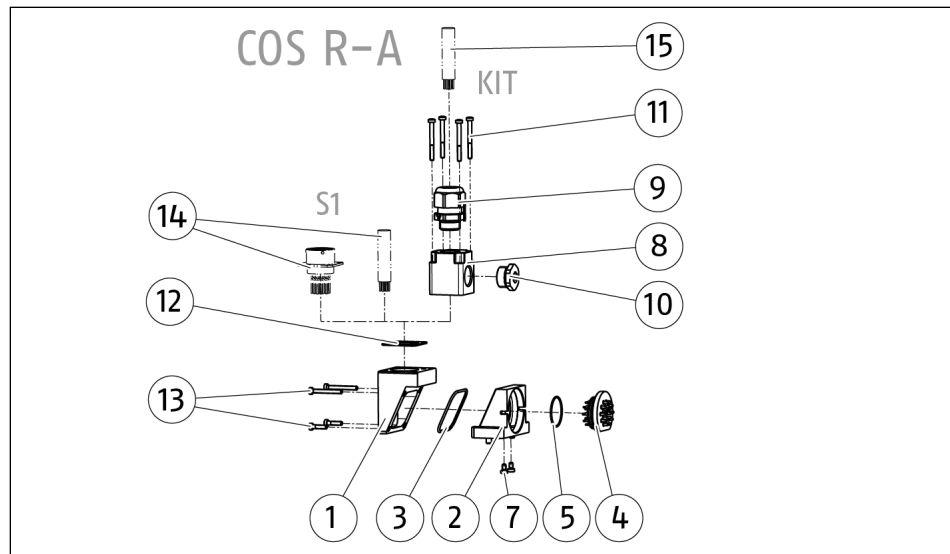

Optionsmodul COS R-A zusammenbauen

S1 Variante:

1. Kundenspezifische Leitungen (14) durch Deckel (1) führen.
2. Falls passender Steckverbinder (14) vorhanden ist:
Steckverbinder mit vier selbstschneidenden Schrauben EJOT DELTA PT 30x8 (nicht im Beipack enthalten) an Deckel (1) montieren.

⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

KIT Variante:

1. Kundenspezifische Leitungen (15) durch Kabelverschraubung (9) führen und an Anbaumodul (8) befestigen. Freie Anschlussbohrung mit Verschlusschraube (10) verschließen.
2. Dichtung (12) in Deckel (1) einsetzen.
3. Anbaumodul (8) an Deckel (1) mit vier selbstschneidenden Schrauben (11) befestigen.


⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

Beide Varianten:

1. O-Ring (5) leicht einfetten (SCHUNK Fett-Nr. 1 *) und in die zweite Nut einsetzen – direkt vor dem Bund des Pin-Blocks (4).
2. Pin-Block (4) in Gehäuse (2) einsetzen und mit zwei selbstschneidenden Schrauben (7) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.2
3. O-Ring (3) in Dichtungsnut von Gehäuse (2) einlegen.

4. Kundenspezifische Leitungen (14/15) an Kontakte des Pin-Blocks (4) anlöten (Pinbelegungsplan siehe Katalog).
 5. Deckel (1) an Gehäuse (2) mit vier selbstschneidenden Schrauben (13) befestigen.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1
- * Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter schunk.com/lubricants verfügbar.

5.2 Kopf COS R-K zusammenbauen

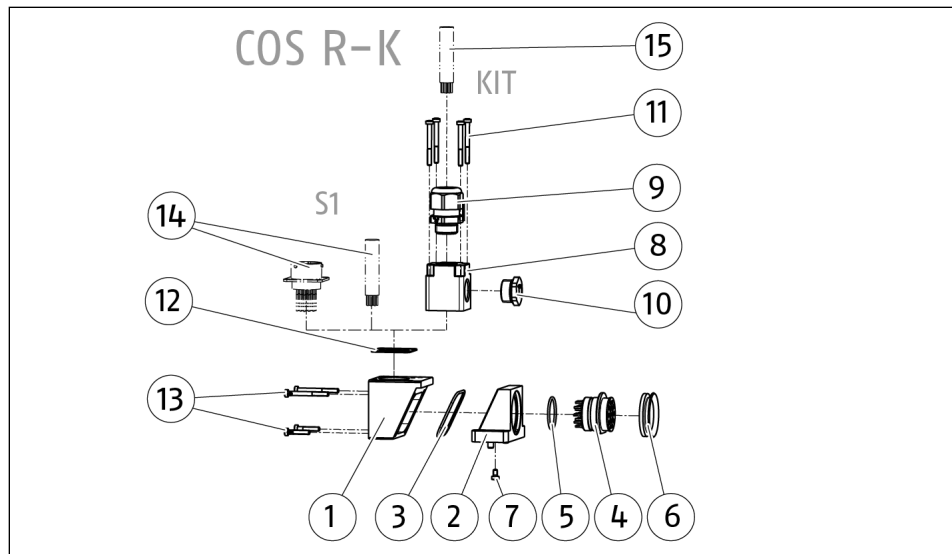

Optionsmodul COS R-K zusammenbauen

S1 Variante:


1. Kundenspezifische Leitungen (14) durch Deckel (1) führen.
2. Falls passender Steckverbinder (14) vorhanden ist: Steckverbinder mit vier selbstschneidenden Schrauben EJOT DELTA PT 30x8 (nicht im Beipack enthalten) an Deckel (1) montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

KIT Variante:

1. Kundenspezifische Leitungen (15) durch Kabelverschraubung (9) führen und an Anbaumodul (8) befestigen. Freie Anschlussbohrung mit Verschlussschraube (10) verschließen.
2. Dichtung (12) in Deckel (1) einsetzen.
3. Anbaumodul (8) an Deckel (1) mit vier selbstschneidenden Schrauben (11) befestigen.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

Beide Varianten:

1. O-Ring (5) leicht einfetten (SCHUNK Fett-Nr. 1 *) und in die zweite Nut einsetzen – direkt vor dem Bund des Pin-Blocks (4).
 2. V-Ring (6) leicht einfetten (SCHUNK-Fett-Nr. 1 *) und auf der Seite der Kontaktköpfe über den Bund des Pin-Blocks (4) schieben.
 3. Pin-Block (4) in Gehäuse (2) einsetzen und mit zwei selbstscheidenden Schrauben (7) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.2
 4. O-Ring (3) in Dichtungsnut von Gehäuse (2) einlegen.
 5. Kundenspezifische Leitungen (14/15) an Kontakte des Pin-Blocks (4) anlöten (Pinbelegungsplan siehe Katalog).
 6. Deckel (1) an Gehäuse (2) mit vier selbstschneidenden Schrauben (13) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1
- * Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter schunk.com/lubricants verfügbar.

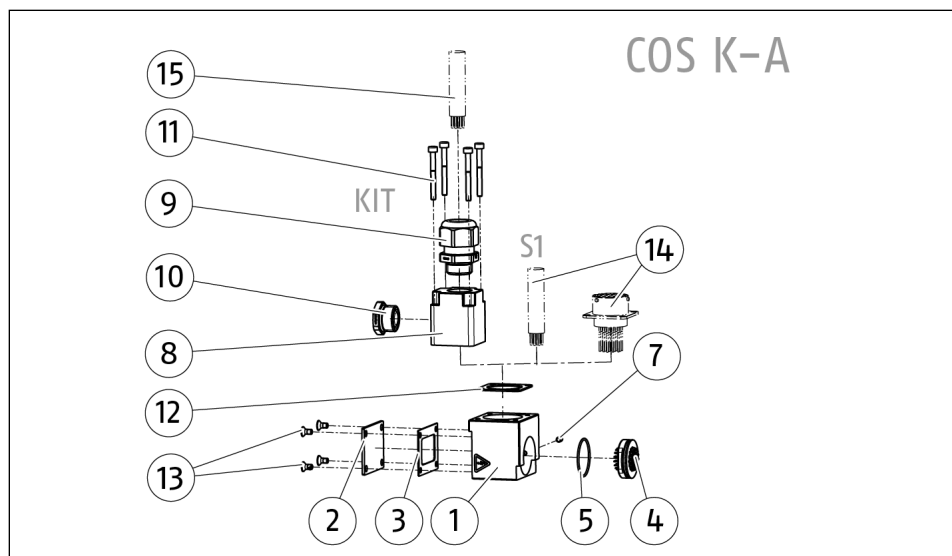5.3 Adapter COS K-A zusammenbauen

Optionsmodul COS K-A zusammenbauen

S1 Variante:

1. Kundenspezifische Leitungen (14) durch Gehäuse (1) führen.
2. Falls passender Steckverbinder (14) vorhanden ist: Steckverbinder mit vier Schrauben M3x6 (nicht im Beipack enthalten) an Gehäuse (1) montieren.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1


KIT Variante:

1. Kundenspezifische Leitungen (15) durch Kabelverschraubung (9) führen und an Anbaumodul (8) befestigen. Freie Anschlussbohrung mit Verschlusschraube (10) verschließen.
2. Dichtung (12) in Gehäuse (1) einsetzen.
3. Anbaumodul (8) an Gehäuse (1) mit vier selbstschneidenden Schrauben (11) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

Beide Varianten:

1. O-Ring (5) leicht einfetten (SCHUNK Fett-Nr. 1 *) und in die Nut des Pin-Blocks (4) einsetzen.
 2. Pin-Block (4) in Gehäuse (1) einsetzen und mit Gewindestift (7) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.1
 3. Kundenspezifische Leitungen (14/15) an Kontakte des Pin-Blocks (4) anlöten (Pinbelegungsplan siehe Katalog).
 4. *Baugröße COS K26*: Flachdichtung (3) in Aussparung von Gehäuse (1) legen.
 5. *Baugröße COS K26*: Abdeckblech (2) an Gehäuse (1) mit vier Senkschrauben (13) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.4
- * Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter [schunk.com/lubricants](https://www.schunk.com/lubricants) verfügbar.

5.4 Kopf COS K-K zusammenbauen

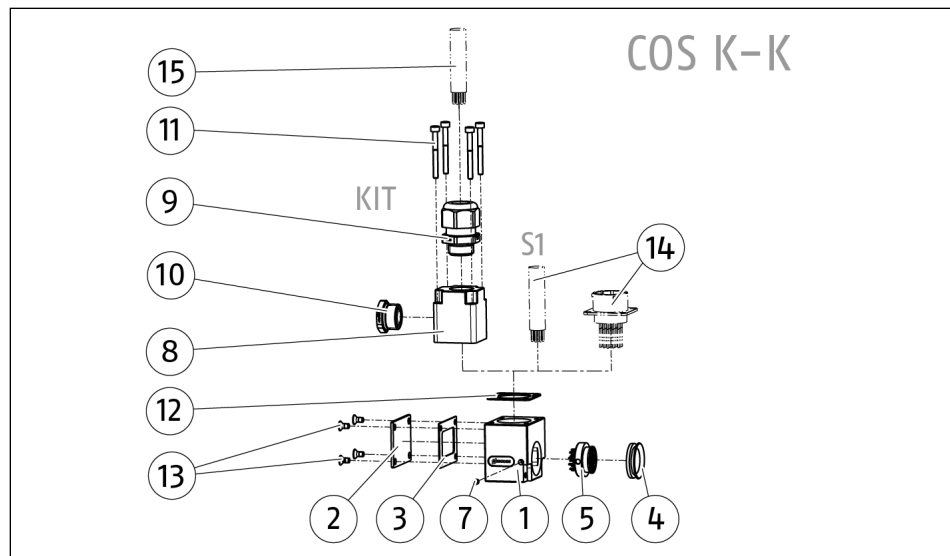

Optionsmodul COS K-K zusammenbauen

S1 Variante:

1. Kundenspezifische Leitungen (14) durch Gehäuse (1) führen.
2. Falls passender Steckverbinder (14) vorhanden ist: Steckverbinder mit vier Schrauben M3x6 (nicht im Beipack enthalten) an Gehäuse (1) montieren.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

KIT Variante:


1. Kundenspezifische Leitungen (15) durch Kabelverschraubung (9) führen und an Anbaumodul (8) befestigen. Freie Anschlussbohrung mit Verschlusschraube (10) verschließen.
2. Dichtung (12) in Gehäuse (1) einsetzen.
3. Anbaumodul (8) an Gehäuse (1) mit vier selbstschneidenden Schrauben (11) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1

Beide Varianten:

1. V-Ring (6) leicht einfetten (SCHUNK-Fett-Nr. 1 *) und auf der Seite der Kontaktköpfe über den Bund des Pin-Blocks (4) schieben.
2. Pin-Block (4) in Gehäuse (1) einsetzen und mit Gewindestift (7) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.1
3. Kundenspezifische Leitungen (14/15) an Kontakte des Pin-Blocks (4) anlöten (Pinbelegungsplan siehe Katalog).
4. Baugröße COS K26: Flachdichtung (3) in Aussparung von Gehäuse (1) legen.

5. **Baugröße COS K26:** Abdeckblech (2) an Gehäuse (1) mit vier Senkschrauben (13) befestigen.
 ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.4
- * Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter schunk.com/lubricants verfügbar.

5.5 Adapter COS MT-S1-A zusammenbauen

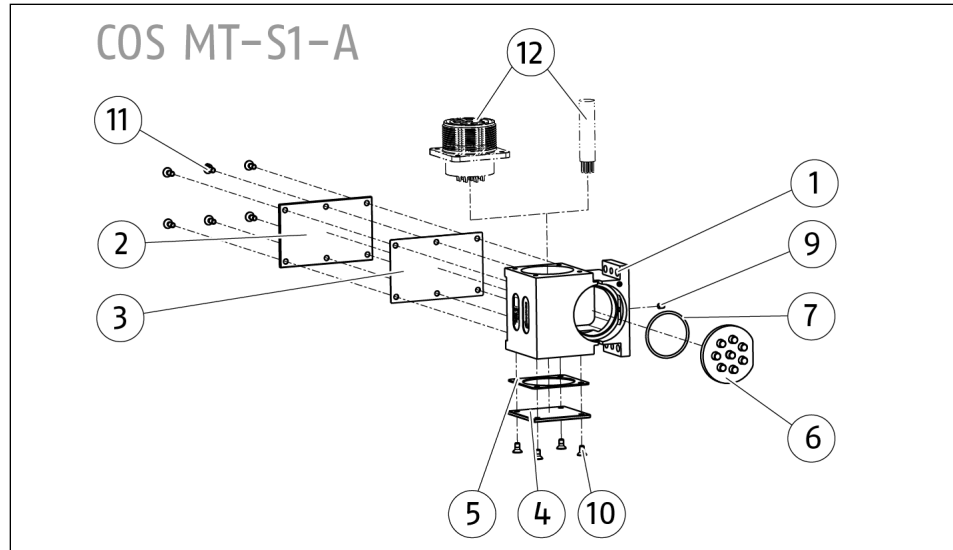

Optionsmodul COS MT-S1 -A zusammenbauen


1. Kundenspezifische Leitungen (12) durch Gehäuse (1) führen.
2. *Falls passender Steckverbinder (12) vorhanden ist:*
 Steckverbinder mit vier Schrauben M3x6 (nicht im Beipack enthalten) an Gehäuse (1) montieren.
 ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1
3. O-Ring (7) leicht einfetten (SCHUNK Fett-Nr. 1 *) und in die Nut des Pin-Blocks (6) einsetzen.
4. Pin-Block (6) in Gehäuse (1) einsetzen und mit Gewindestift (9) befestigen.
 ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.1
5. Kundenspezifische Leitungen (12) an Kontakte des Pin-Blocks (6) anlöten (Pinbelegungsplan siehe Katalog).
6. Flachdichtung (3) in Aussparung von Gehäuse (1) legen.
7. Abdeckblech (2) an Gehäuse (1) mit sechs Senkschrauben (11) befestigen.
 ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.6
8. Flachdichtung (5) in seitliche Aussparung von Gehäuse (1) legen.

9. Deckel (4) an Gehäuse (1) mit vier Senkschrauben (10) befestigen.

⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.6

- * Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter schunk.com/lubricants verfügbar.

5.6 Kopf COS MT-S1-K zusammenbauen

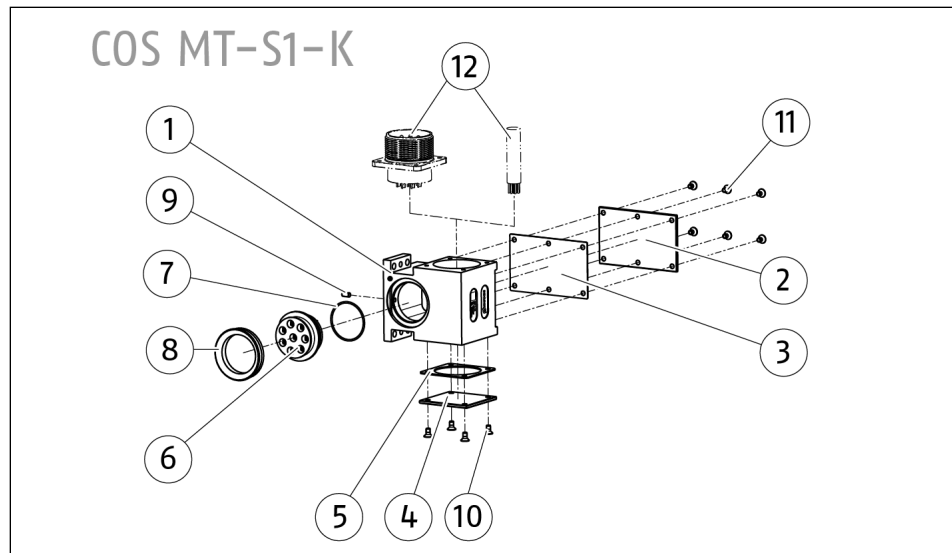

Optionsmodul COS MT-S1 -K zusammenbauen

1. Kundenspezifische Leitungen (12) durch Gehäuse (1) führen.
2. Falls passender Steckverbinder (12) vorhanden ist:
Steckverbinder mit vier Schrauben M3x6 (nicht im Beipack enthalten) an Gehäuse (1) montieren.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 1
3. O-Ring (7) leicht einfetten (SCHUNK Fett-Nr. 1 *) und in die Nut des Pin-Blocks (6) einsetzen.
4. V-Ring (8) leicht einfetten (SCHUNK-Fett-Nr. 1 *) und auf der Seite der Kontaktköpfe über den Bund des Pin-Blocks (6) schieben.
5. Pin-Block (6) in Gehäuse (1) einsetzen und mit Gewindestift (9) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.1
6. Kundenspezifische Leitungen (12) an Kontakte des Pin-Blocks (6) anlöten (Pinbelegungsplan siehe Katalog).
7. Flachdichtung (3) in Aussparung von Gehäuse (1) legen.
8. Abdeckblech (2) an Gehäuse (1) mit sechs Senkschrauben (11) befestigen.
⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.6
9. Flachdichtung (5) in seitliche Aussparung von Gehäuse (1) legen.

10. Deckel (4) an Gehäuse (1) mit vier Senkschrauben (10) befestigen.

⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 0.6

* Details zu den SCHUNK Schmierstoffbezeichnungen sind unter [schunk.com/lubricants](https://www.schunk.com/lubricants) verfügbar.

6 Optionsmodul montieren



⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei Berührung spannungsführender Teile!

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten: Energieversorgung vom Stromnetz trennen und gegen versehentliches Einschalten sichern.
- Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal ausführen lassen.

ACHTUNG


Sachschaden an Pin-Block möglich!

Um Fehlfunktionen und Kurzschlüsse zu vermeiden, müssen die Pin-Blöcke des elektrischen Optionsmoduls am Wechselkopf und Wechseladapter präzise ausgerichtet und verbunden sein.

- Die Inbetriebnahme neuer Optionsmodule sorgfältig überwachen.
- Wechselkopf und Wechseladapter nur im spannungsfreien Zustand entkoppeln.

6.1 COS R-KIT/S1 montieren

- Energieversorgung ist abgeschaltet.
- Wechselkopf und Wechseladapter sind entkoppelt.
- 1. Anschraubflächen der Optionsmodule auf bündige Passung überprüfen. Bei Bedarf Adapterplatte verwenden.
- 2. Optionsmodul COS R-KIT/S1-K mit vier Schrauben (1) an den Wechselkopf montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 2.2
- 3. Optionsmodul COS R-KIT/S1-A mit vier Schrauben (2) an den Wechseladapter montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 2.2
- 4. Kabel in Kabelverschraubung oder mit Direktanschluss (3) anschließen, Pinbelegung siehe Katalogdatenblatt.

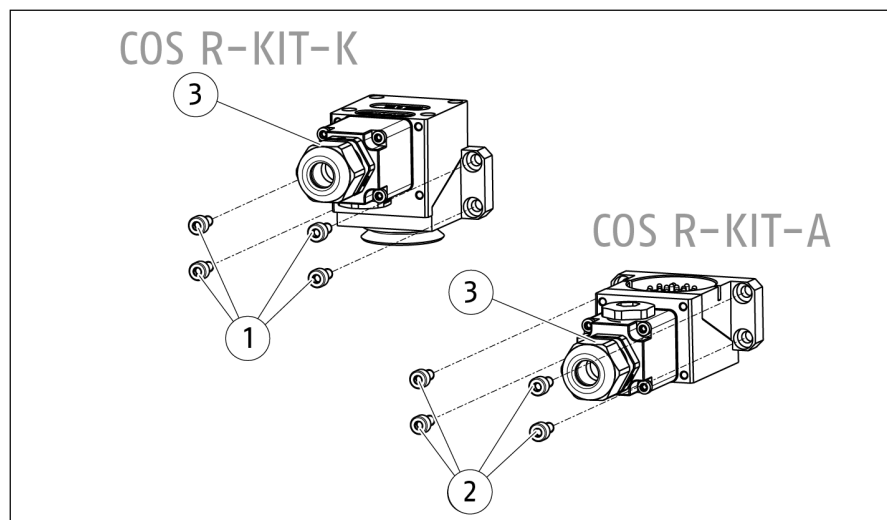


Optionsmodul montieren, beispielhaft gezeigt an COS R-KIT

Weitere Informationen enthalten die Katalogdatenblätter der Optionsmodule, ► [1.1.4](#) [6].

6.2 COS K-KIT/S1 montieren

- Energieversorgung ist abgeschaltet.
- Wechselkopf und Wechseladapter sind entkoppelt.
- 1. Anschraubflächen der Optionsmodule auf bündige Passung überprüfen. Bei Bedarf Adapterplatte verwenden.
- 2. Optionsmodul COS K-KIT/S1-K mit zwei Schrauben (1) an den Wechselkopf montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 2.2
- 3. Optionsmodul COS K-KIT/S1-A mit zwei Schrauben (2) an den Wechseladapter montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 2.2
- 4. Kabel in Kabelverschraubung, Kundenstecker oder mit Direktanschluss (3) anschließen, Pinbelegung siehe Katalogdatenblatt.

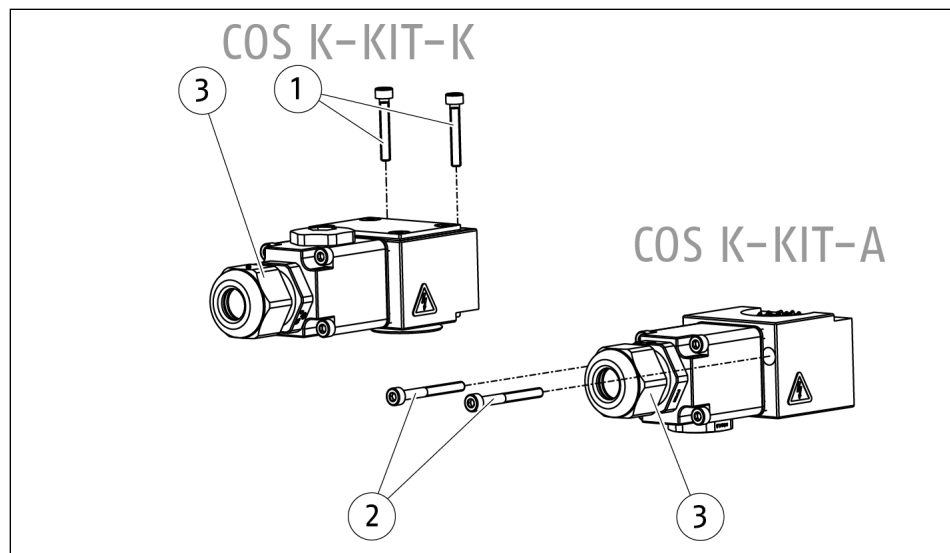


Optionsmodul montieren, beispielhaft gezeigt an COS K-KIT/S1

Weitere Informationen enthalten die Katalogdatenblätter der Optionsmodule, ► 1.1.4 [6].

6.3 COS MT-S1 montieren

- Energieversorgung ist abgeschaltet.
- Wechselkopf und Wechseladapter sind entkoppelt.
- 1. Anschraubflächen der Optionsmodule auf bündige Passung überprüfen. Bei Bedarf Adapterplatte verwenden.
- 2. Optionsmodul COS MT-S1-K mit vier Schrauben (1) und einem Zylinderstift (3) an den Wechselkopf montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 2.5
- 3. Optionsmodul COS MT-S1-A mit vier Schrauben (2) und einem Zylinderstift (4) an den Wechseladapter montieren.
 - ⇒ Anzugsdrehmoment [Nm]: 2.5

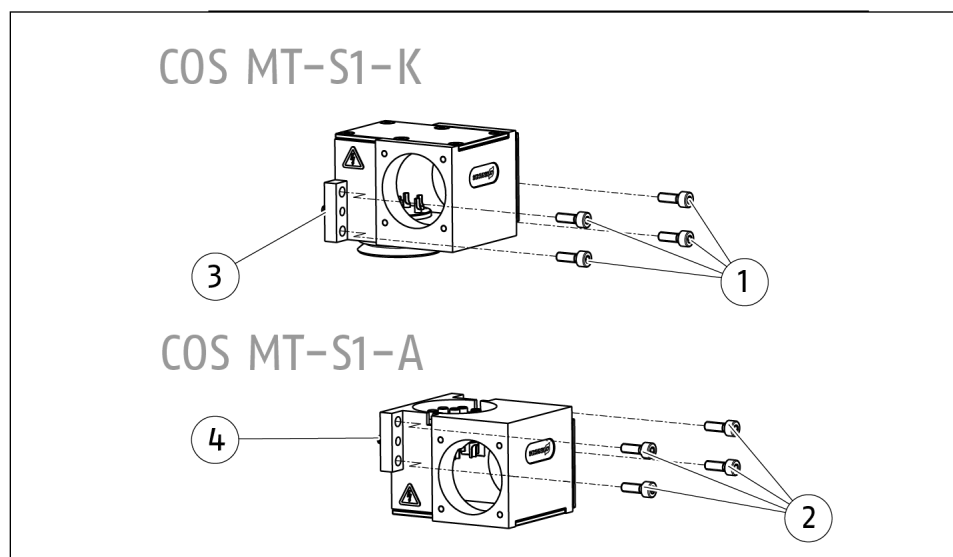

Optionsmodul montieren

Weitere Informationen enthalten die Katalogdatenblätter der Optionsmodule, ► 1.1.4 [6].

7 Fehlerbehebung

7.1 Elektrische Signale werden nicht übertragen

Mögliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Pin-Block ist verschmutzt oder beschädigt.	Pin-Block reinigen, ► 8.3 [D 33]
Federkontakt ist verkantet in Pin-Block oder beschädigt.	Federkontakt lösen.
Kabel für Signalübertragung beschädigt.	Kabel und Anschlüsse überprüfen und bei Bedarf ersetzen.

8 Wartung

8.1 Hinweise



⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag bei Berührung spannungsführender Teile!

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten: Energieversorgung vom Stromnetz trennen und gegen versehentliches Einschalten sichern.
- Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal ausführen lassen.

Originalersatzteile

Beim Austausch von Verschleiß- und Ersatzteilen nur Originalersatzteile von SCHUNK verwenden.

8.2 Wartungsintervalle

Wartungsintervall	Wartungsarbeit
monatlich	Optionsmodul auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen, ggf. reinigen und Dichtung wechseln, ▶ 8.3 [33].


8.3 Optionsmodul reinigen

ACHTUNG

Beschädigung der Pins und Federkontakte möglich!

Pin-Block nur mit abriebfreien Materialien, z. B. einer Nylon-Bürste oder einem Vakuumsauger, reinigen.


- Energieversorgung ist abgeschaltet.
- 1. Pin-Block (1) auf Ablagerungen und geschwärzte Federkontakte überprüfen.
- 2. Ablagerungen mit einem Vakuumsauger entfernen und Pin-Block mit einer Nylon-Bürste reinigen.
- 3. Pin-Block nach der Reinigung auf Beschädigungen und verkantete Federkontakte überprüfen.
- 4. Verkantete Federkontakte vorsichtig durch leichten Druck mit stumpfer Spitze lösen.
- 5. Bei Beschädigungen an den Pins: Beschädigtes Produkt zur Reparatur an SCHUNK senden.

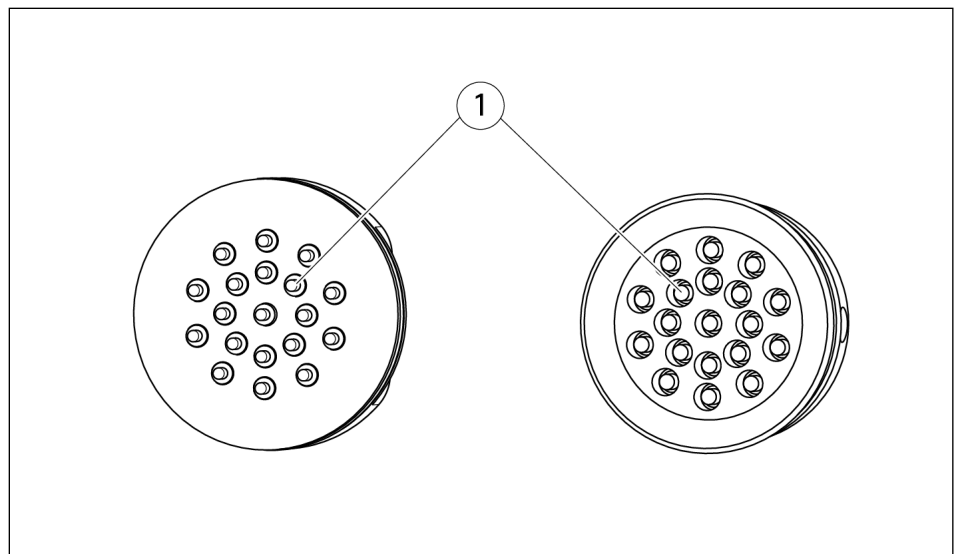

Pin-Block an Adapter (...-A) und Kopf (...-K)

8.4 V-Ring-Dichtung an Kopf wechseln

- Energieversorgung ist abgeschaltet.
- 1. Dichtung (1) vom Pin-Block abziehen.
- 2. Dichtung (1) auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen.
- 3. Neue Dichtung mit den Fingern vorsichtig auseinanderziehen und über den Pin-Block ziehen.
- 4. Dichtung in die Nut des Pin-Blocks drücken.

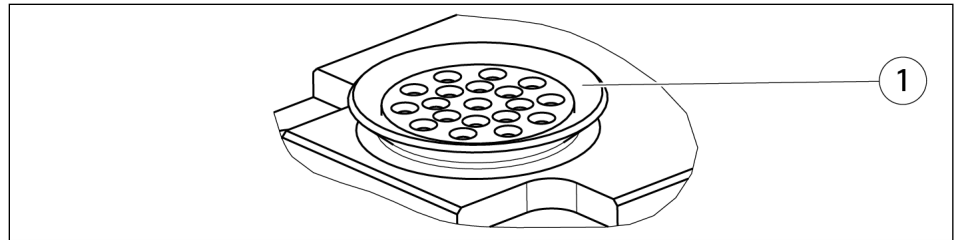

Dichtung entnehmen und einsetzen

9 Demontage und Entsorgung



⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegungen!

Ist die Energieversorgung eingeschaltet oder noch Restenergie im System vorhanden, können sich Bauteile unerwartet bewegen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt: Energieversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
 - Sicherstellen, dass im System keine Restenergie mehr vorhanden ist.
-
- Gesamte Energieversorgung vom Produkt trennen, evtl. gespeicherte Restenergien entladen.
 - Eventuell vorhandene Schmiermittel entfernen und umweltgerecht entsorgen.
 - Bestandteile des Produkts nach den örtlichen Vorschriften dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

10 Konformitätsbescheinigung

Hersteller/ Inverkehrbringer SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik
Bahnhofstr. 106 – 134
D-74348 Lauffen/Neckar

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den Vorschriften der nachfolgend genannten Richtlinien zum Zeitpunkt der Erklärung entspricht.
Bei Veränderungen am Produkt verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produktbezeichnung: Optionsmodul / COS KIT / S1 / elektrisch
Ident.-Nr.: 1586668, 1586667, 1586523, 1586464, 1586462, 1586446, 1586445,
1586701, 1586700, 1586680, 1586681, 1586411, 1586393, 1586390,
1586387, 1586386

Zutreffende Richtlinien:

2001/95/EG Allgemeine Produktsicherheit

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Risikobeurteilung und Risikominderung

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Stefanie Walter, Adresse: siehe Adresse des Herstellers



Dr.-Ing. Manuel Baumeister,
Head of Systems Engineering,
Technology & Innovation

Lauffen/Neckar, Juni 2025

11 Information zur RoHS-Richtlinie, REACH-Verordnung und zu besonders besorgniserregenden Inhaltsstoffen (SVHC)

RoHS-Richtlinie

Produkte von SCHUNK werden im Sinne der Richtlinie 2011/65/EU und deren Erweiterung 2015/863/EU „zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)“ als „ortsfeste Großanlagen“ oder als „ortsfeste industrielle Großwerkzeuge“ eingestuft oder erfüllen ihre bestimmungsgemäße Funktion nur als Teil einer/eines solchen. Damit fallen Produkte von SCHUNK zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie.


REACH-Verordnung

Produkte von SCHUNK entsprechen uneingeschränkt den Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 "zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)" und deren Erweiterung 2022/477. SCHUNK legt großen Wert darauf, für Mensch und Umwelt bedenkliche Chemikalien nach Möglichkeit vollständig zu vermeiden. Nur in seltenen Ausnahmefällen enthalten Produkte von SCHUNK SVHC-Stoffe der Kandidatenliste mit einem Massegehalt über 0,1 %. Gemäß Artikel 33, Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 kommt SCHUNK seiner Informationspflicht zur "Weitergabe von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen" nach und führt betroffene Komponenten und verwendete Stoffe in einer Übersicht unter [schunk.com/SVHC](https://www.schunk.com/SVHC) auf.



Dr.-Ing. Manuel Baumeister,
Head of Systems Engineering,
Technology & Innovation

Lauffen/Neckar, Juni 2025

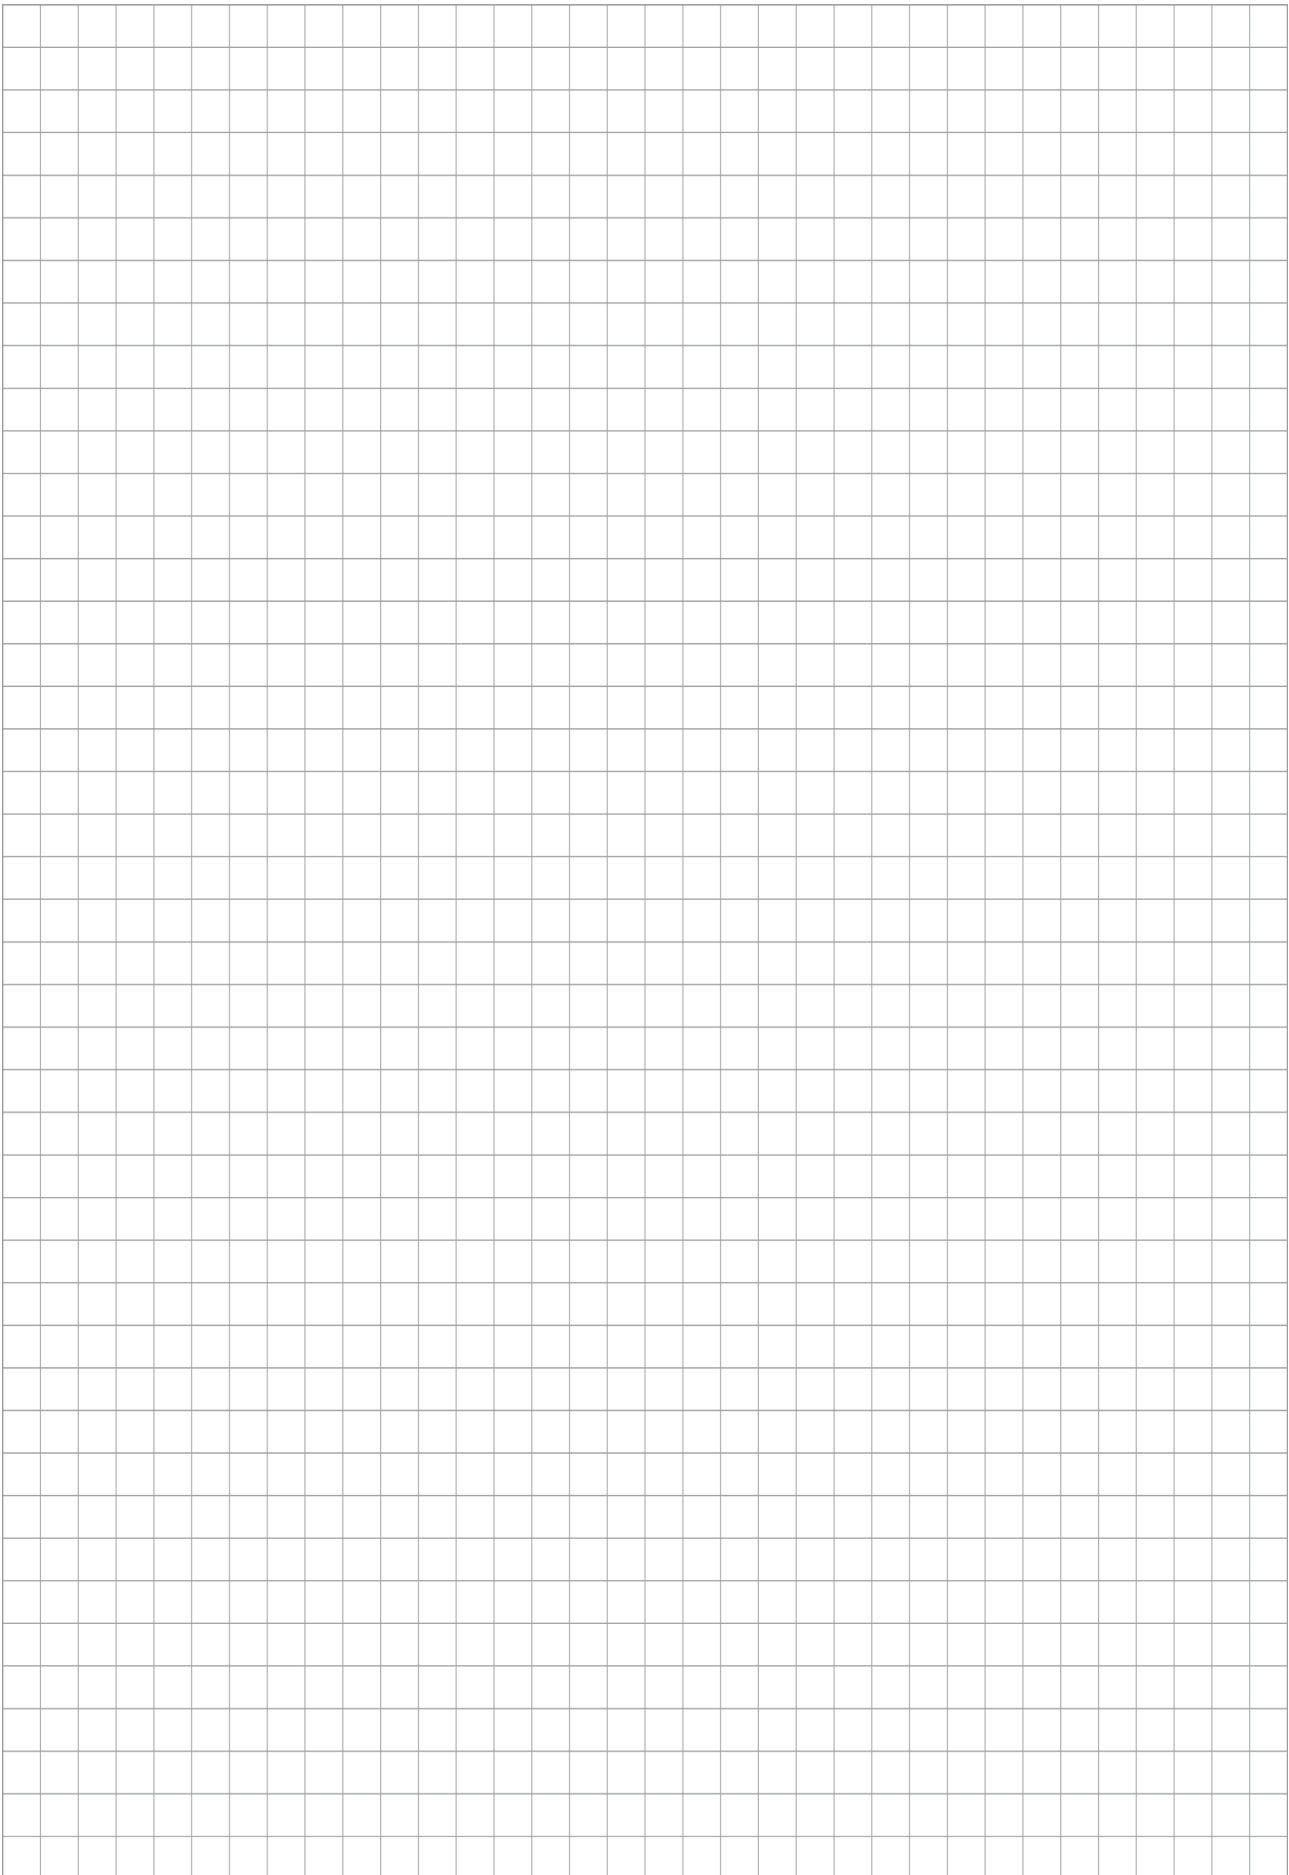





SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*



Wir drucken nachhaltig | *We print sustainable*